

Mortes em situação de Incêndio

- 1. Asfixia / toxidez
- 2. Pânico / pisoteamento
- 3. Queimadura
- 4. Colapso (evacuação, rescaldo "bombeiros") proteção ao "patrimônio"

Incêndio ou Fogo nas Estruturas

- 1. Proteção ativa: extintores, sinalização, sprinklers, ...
- 2. Proteção passiva: argamassa, tinta intumescente,...
- 3. Resistência ao fogo (ensaios em Laboratório);
- 4. Estrutura resistente ao fogo (projeto e construção);
- 5. Inspeção e dignóstico;
- 6. Reabilitação

3





Incêndio ou Fogo nas Estruturas

... utilizarei o caso do colapso do edifício Wilton Paes de Almeida em SP, em 01.05.2018, para discutir o paradoxo desse colapso, apresentando e conceituando vários temas sobre o comportamento do concreto e de suas estruturas frente a altas temperaturas.

Ressalva: Esta apresentação é apenas para fins educacionais. As hipóteses, opiniões e pontos de vista expressos nesta apresentação representam a opinião do autor e não representam uma posição oficial ou legal do poder público, do IBRACON, da PhD Engenharia, da USP, da ALCONPAT, da UPE, ou de qualquer uma das partes envolvidas neste colapso. Também esta apresentação não é um aconselhamento jurídico e nem um laudo ou parecer técnico judicial. Também não pode ser reproduzida sem autorização do autor.

Descargo de responsabilidad: Esta presentación es solo para fines educativos. Las hipotesis, opiniones y puntos de vista expresados en esta presentación representan la opinión del autor y no representan una posición oficial o legal del gobierno, IBRACON, PhD Engenharia, USP, ALCONPAT, UPE, o cualquiera de las partes involucradas en este colapso. Además, esta presentación no es un asesoramiento legal ni un informe judicial. También no puede ser reproduzida sin autorización del autor.

Rádio USP OUCA AGUI EM EMPO REAL

Edifício Wilton Paes de Almeida – Foto: Javam Alves/Fotos Públicas-CC

Prédio da década de 60, que desabou em São Paulo, era patrimônio histórico

03/05/2018

O edifício Wilton Paes de Almeida, consumido pelo fogo, foi projetado em 1961 pelo arquiteto Roger Zmekhol, e era considerado um marco da arquitetura modernista. Segundo o projeto original do edifício, sua estrutura teria pilares metálicos, de aço, e não de concreto armado como tem sido visto nas imagens divulgadas pela imprensa de seus escombros. Isto explicaria por que o



Edificio Wilton Paes de Almeida

– Foto: Javam Alves/Fotos

Públicas-CC

prédio teria desabado tão rápido, em apenas uma hora e vinte minutos. Segundo o professor Paulo Helene, especialista em patologia das construções, da Escola Politécnica da USP, em situações similares o prédio não costuma colapsar, ou seja, cair por causa do incêndio. O professor lembra que na década de 70 dois grandes incêndios ocasionaram mudanças nas adequações dos edifícios para aumentar sua segurança. No entanto, as

7







Paradoxo!

- ➤ O Edifício Wilton Paes de Almeida, era de concreto armado e tinha cerca de 50 anos de bons serviços prestados à comunidade.
- > Edifícios projetados e construídos em concreto armado, não colapsam frente a incêndios.
- Mas....o Edifício Wilton Paes de Almeida colapsou em apenas 80 minutos após o início do incêndio!
 - ➤ Qual a lição a aprender?

11

Concreto Armado: como começou? propaganda da época

patente na Bélgica do concreto armado em 8 agosto de 1892



François Hennebique 1842-1921 (78 anos)

Il développe le *Système Hennebique*, qui vont constituer les précurseurs de béton armé. Installe son entreprise avec le slogan:

« plus d'incendies désastreux »

nunca mais incêndios desastrosos



Système Hennebique Paris, Rue Danton, 1

7 andares França 1.900 30m

 $f_{ck} = ?$ 123 anos!

edifício em concreto armado mais antigo do mundo

13







Edificio ANDRAUS

São Paulo, Brasil 1972 Estrutura de Concreto Armado

32 andares de escritórios 115 m

Construção: 1957-1962

Incêndio: 24 Fev. 1972

duração: 4h 240min

em uso nada colapsou









aspecto típico dos pilares pós incêndio

19

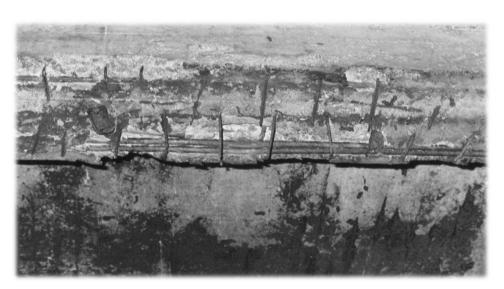

aspecto típico das vigas

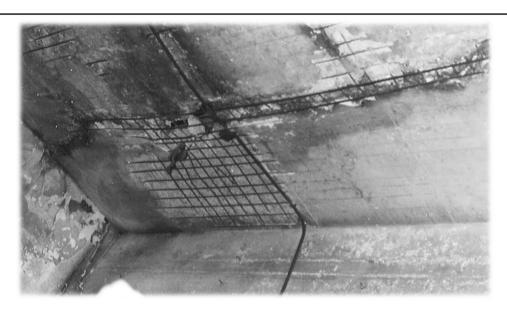

aspecto típico das lajes



Edificio JOELMA

São Paulo, Brasil 1974 Estrutura de Concreto Armado

26 andares 10 andares de garagem + 15 andares de escritórios

Construção: 1969-1971

Incêndio: 1 Fev. 1974

duração: 6h30min 390min

> em uso nada colapsou





Edificio Grande Avenida

São Paulo, Brasil 1969 e 1981 Estrutura de Concreto Armado

> 22 andares + mezanino

Construção: 1962-1966

1º Incêndio: 13 Jan. 1969 2º Incêndio: 14 Fev. 1981

> duração: 4h40min 280min

> > em uso nada colapsou



Incêndio de 1981







Incêndio de 1981





Edificio WINDSOR

Madri, Espanha 2005 Estrutura mista aço-concreto

37 andares 5 andares de garagem + 31 andares de escritórios

Construção: 1991

Incêndio: 12 Fev. 2005

Duração: 16h 960min

colapso parcial (aço) implosão

29











"the reinforced concrete structure, columns, beams and slabs under 16h severe fire condition , could perform well and no collapse"

... "the penetration of the damaged, is heterogeneous and vary from 1.5cm in 19 floor to 3 cm in 12 floor... "

Dra. Cruz Alonso. IET.

33



Parque Central Torre Torre Leste

Caracas, Venezuela 2004 Estrutura de concreto armado 221 m, 56 andares

Construção: 1979

Incêndio: 17.10.2004

Duração: 20h Zona sísmica: IV

concreto não colapsou recuperado e em uso




No domingo, 17 de outubro de 2004 às 00:05 da manhã, o incêndio iniciou no 34º andar da Torre "Este" do Parque Central, Caracas, Venezuela. O incêndio se extinguiu por si mesmo no final do domingo, cerca de 8 h da noite.

O incêndio transpassou uma macro laje de enrijecimento construída em concreto no 39º andar e permaneceu descontrolado até o 56º andar, até que se esgotou o material combustível.




8:30h




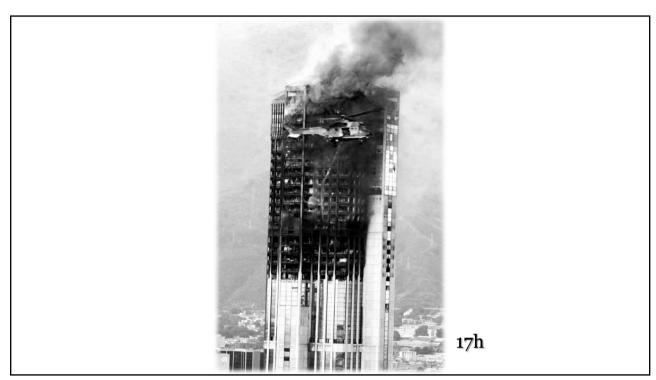





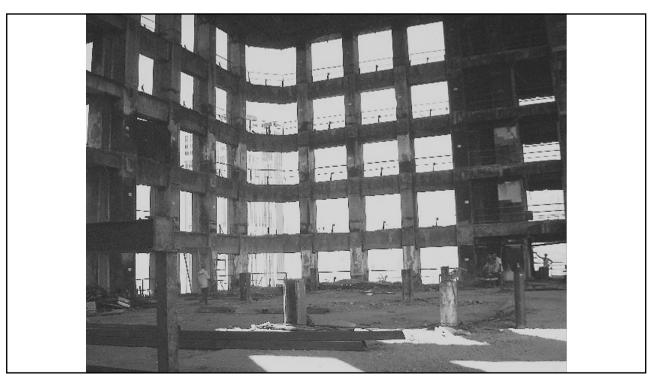

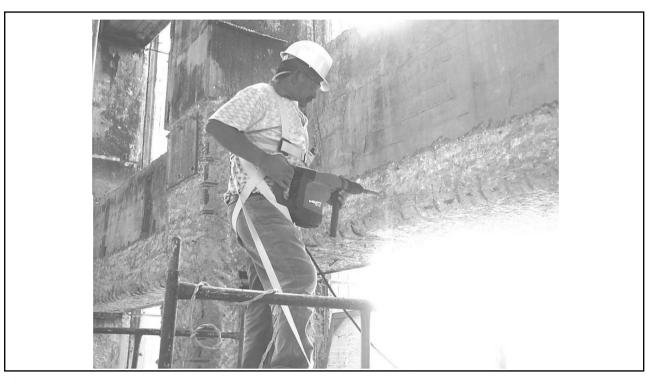



World Trade Center

Nova Iorque, EUA 2001 Estrutura Metálica 110 andares 6 subsolos


Construção: 1966 a 1973

Incêndio: 11 Set. 2001

Duração do incêndio Torre NorteWTC1: 102min Torre SulWTC2: 56min TorreWTC 7: 8h

colapsaram

44

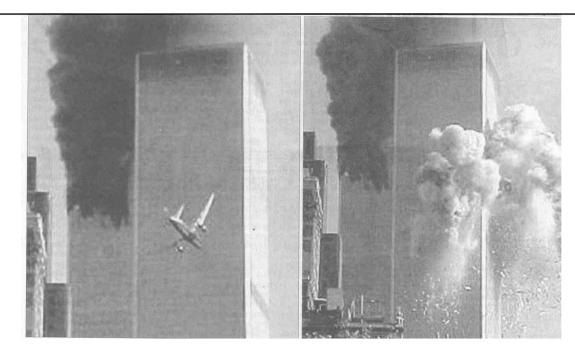


11 de Setembro de 2001

Resistência e Estabilidade


Medidas indicaram que o impacto do Boeing 767-200 submeteu o edifício a vibrações semelhantes às de um sismo de índice 2,4 escala Richter

Essa vibração induzida teve uma amplitude da ordem da metade da máxima considerada pelo efeito do vento

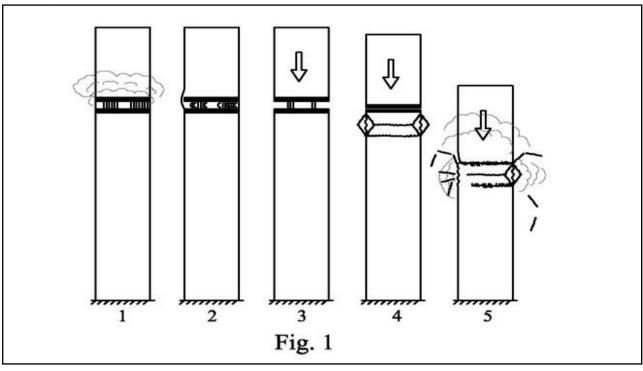


Normalização nacional


- ABNT NBR 5628:2001
 Componentes construtivos estruturais determinação da resistência ao fogo
- ABNT NBR 14432:2001
 Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações - Procedimento
- ABNT NBR 15200:2012
 Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio
- INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08/2011
 Resistência ao fogo dos elementos de construção

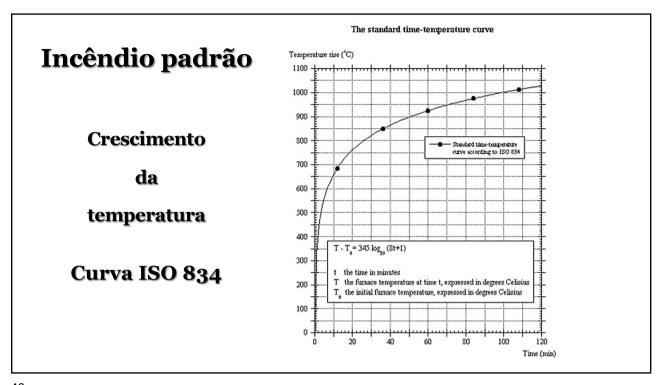



Incêndio real


depende das dimensões, forma, natureza e volume da carga térmica, e da ventilação, janelas, porta, aberturas

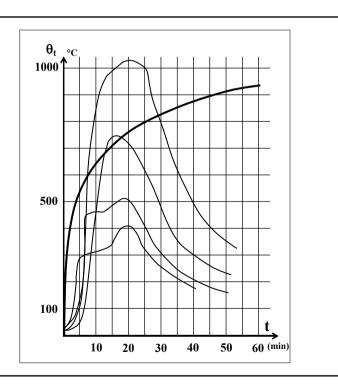

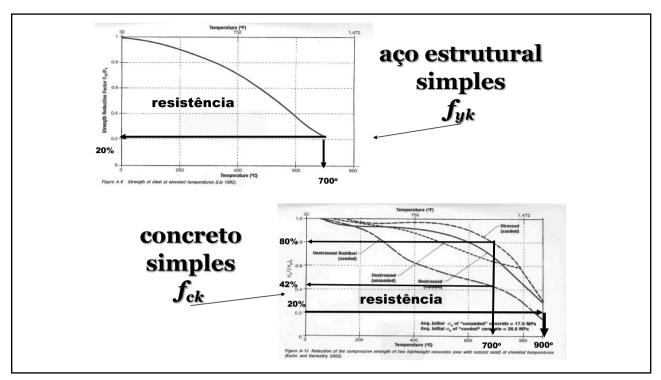

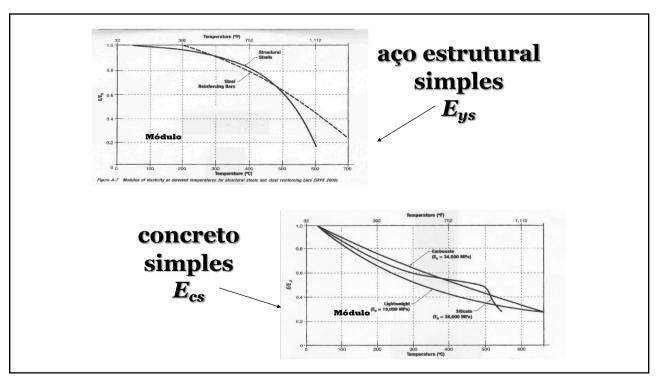

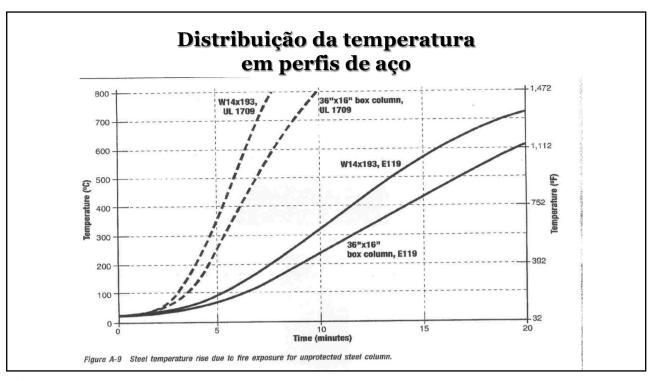

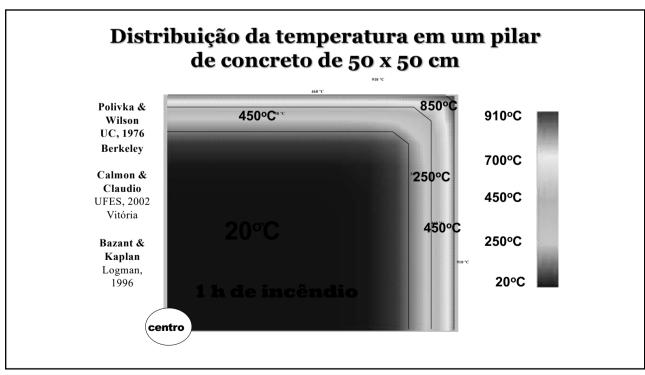


Concreto e Incêndio

Concreto é versátil Concreto não é inflamável Concreto é incombustível Concreto é resistente Concreto é isolante térmico

Concreto perde resistência Concreto pode destacar/desplacar (spalling)

o a 100 °C → umidade → vapor d'água → íntegro 100 a 350 °C → CSH perde água → pode desplacar 350 a 900 °C → Ca(OH)₂ → CaO → agregados soltam 900 a 1200 oC → fusão parcial, CO₂


55

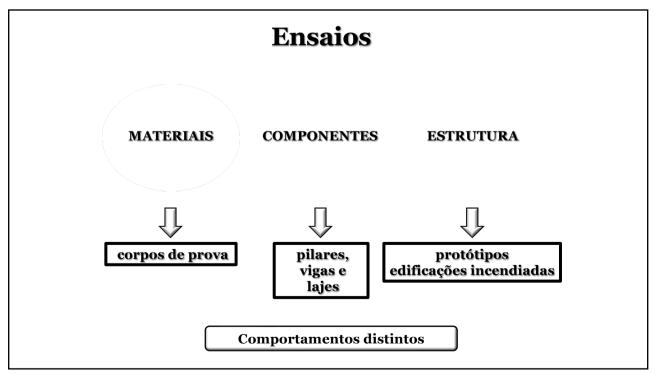

Constatações

ensaios em corpos de prova!

ensaios < 91 dias

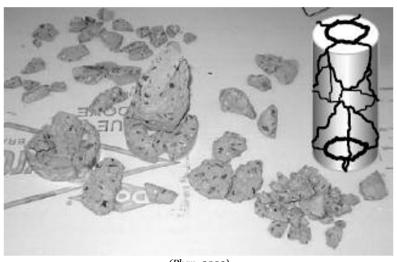

(Phan, 2002)


57

Constatações

30,5 cm x 30,5 cm x 3,4 m

pilares de 120 MPa (mesmos concreto, taxa de aço e intensidade de carregamento)

dimensões/seção transversal

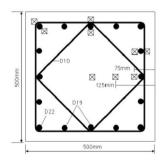

50 cm x 50 cm x 3,4 m

(Park et al., 2007)

ensaios < 91 dias

Constatações

dimensões / seção transversal f_{ck} 120 MPa



Spalling: de 0mm até 5mm Resistência ao fogo: 240 min Não houve colapso

30,5 cm x 30,5 cm x 3,4 m

50 cm x 50 cm x 3,4 m

(Park et al., 2007)


ensaios < 91 dias

59

Constatações


detalhes / armadura

Elemento de concreto armado (pilar)

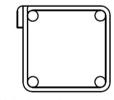

(a) Configuração convencional de estribos

espaçamento de estribos: 0,75 vezes do convencional

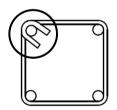

(b) Configuração modificada de estribos

(Kodur, 2005)

ensaios < 91 dias

Constatações



detalhes / armadura




Configuração Modificada de Estribos

ensaios < 91 dias

61

Constatações

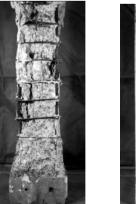

Sem fibras



(Kodur, 2005)

f_{ck} 83 MPa

Com fibras


fibras de polipropileno

maiores quantidades com menores diâmetros e maiores comprimentos, diminuem o spalling

(Kawai, 2005)

ensaios < 91 dias

constatações experimentais

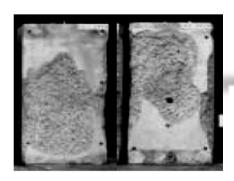

63 dias

1 ano

(Morita et al, 2002)

influência da idade, do grau de hidratação e da umidade

63

BETTER BUILT WITH CONCRETE


Last Updated: Aug 31st, 2004 - 18:25:55

The Cardington Fire TestBy Pal Chana and Bill Price, British Cement Association
Jul 15, 2003, 09:00

- ✓ 7 pisos
- ✓ 25m de altura
- ✓ 3 x 4 de 7,5 m por 7,5 m
- ✓ Laje → espessura 15 cm
- ✓ Laje \rightarrow f_{ck} = 37 MPa
- ✓ Vigas \rightarrow f_{ck} = 74 MPa
- √ Cobrimento → 2 cm
- ✓ Pilares \rightarrow f_{ck} = 100 MPa
- √ Cobrimento → 4 cm
- √ Agregados calcita e granito
- √ 2,7% fibras propileno
- ✓ umidade alta



Cardington Concrete Building Frame

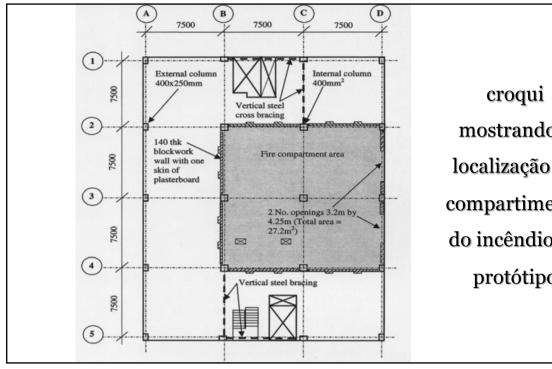

mostrando a localização do compartimento do incêndio no protótipo

65



- 1. estrutura de concreto suportou sem colapsar;
- satisfez a critérios de desempenho, estabilidade, isolamento/compartimentação e integridade;
- 3. spalling na laje do piso e teto;
- 4. pilares HPC (103 MPa) tiveram excelente desempenho;
- 5. laje conseguiu suportou cargas de projeto com flechas residuais da ordem de 70mm

INVESTIGAÇÃO Universidade de São Paulo

Brasil 2002 → 2010

PhD student: Carlos Britez Supervisor: Paulo Helene

História





Edifício e-Tower São Paulo, Brasil 2002 f_{cm} = 125MPa

world record
6 pilares em 7 pisos
2 meses jan/fev 2002

69



"HPCC in **Brazilian Office** Tower"

Concrete International. ACI, American Concrete Institute, v. 25, n. 12, p. 64-68, 2003

> **HELENE**, Paulo & HARTMANN, Carine



71

HPCC in Brazilian


High-performance colored concrete offers strength, thinner columns, more usable space, and aesthetics

BY PAULO HELENE AND CARINE HARTMANN




urrently nearing completion,
the e-Tower in Sao Paulo,
Brazil, employs high-performance
(high-strength) colored concrete
(HPCC) having an f'= 125 MPa.
Employed within five columns for
the first seven floors of the structure,
the HPCC was batched in a normal
commercial concrete plant, mixed
by truck on the way to the site
through heavy urban traffic, and
placed 40 to 60 min after leaving
the plant.

of actic of the section of the saction of the saction of the plant. Through heavy urban traffic, and placed 40 to 40 min after leaving the plant. The plant are special concrete straight out of the research laboratory, with the special concrete straight out of the research laboratory, with the plant of special plant of the plant of the special concrete placement, and thereby increasing productivity, and the same time, the coloring of the concrete columns achieves desired architectural effects in the desired architectural effects in the special positions of the structure architecture of the special structure of the special st

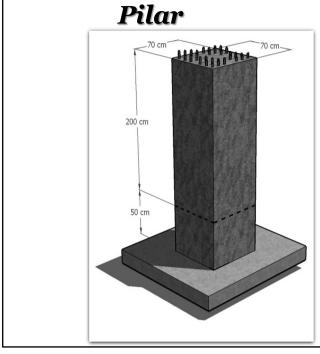

- √ 70 cm x 70 cm
- √ altura: 2 m
- √ massa: 2.500kg
- ✓ idade: 8 anos
- $\sqrt{f_{ck,est}} = 112 \text{ MPa}$
- ✓ $f_{cm} = 125 \text{ MPa}$
- √ cobrimento: 25 mm
- √ relação a/c = 0,19

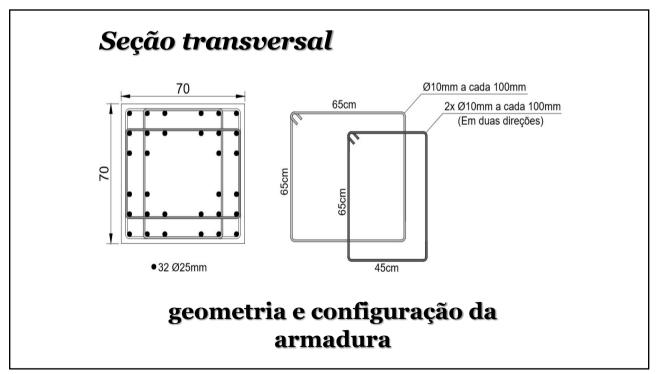

Condições similares às reais Pilar mantido em ambiente externo



75

Pilar: corte, içamento e transporte



fio diamantado



Testemunhos extraídos




Após 8 anos **140 MPa**






77

Esquema dos termopares

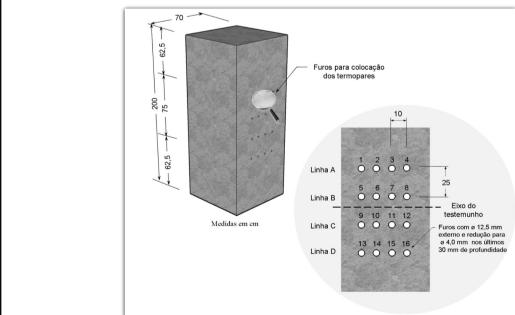

posição dos termopares To on To on LINIA A To on To o


posicionamento no forno

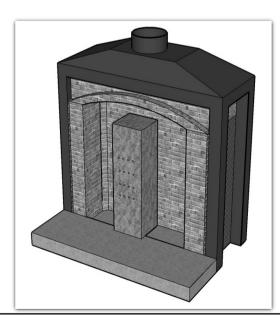

- √ forno IPT (tradição)
- ✓ sem carregamento
- ✓ Exposição: 3 faces
- √ Curva padrão ISO 834
- ✓ Simulação: 180 minutos

80


forno de labareda a gás

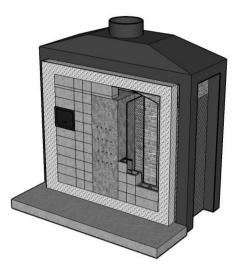



- ✓ alvenaria fechamento refratário
- ✓ gaiola de segurança
- ✓ fibra cerâmica interna
- ✓ grauteamento
- ✓ preenchimento com areia
- ✓ janelas de alívio


81



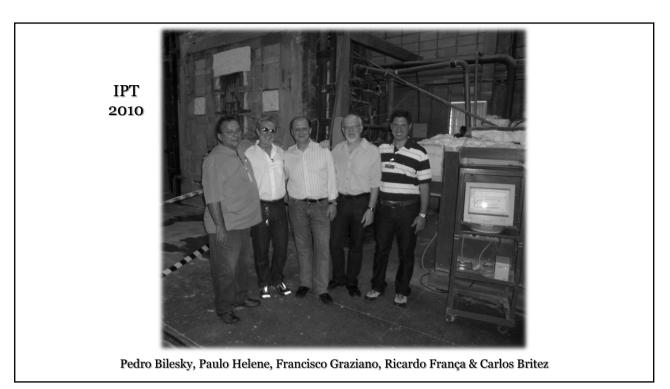

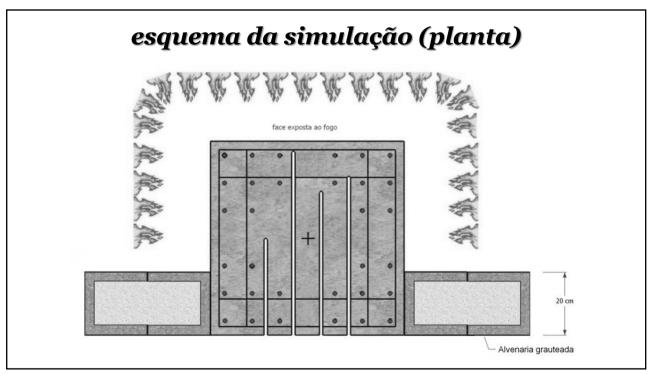

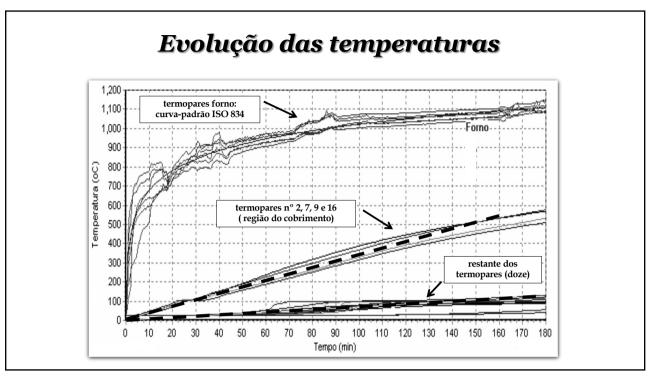

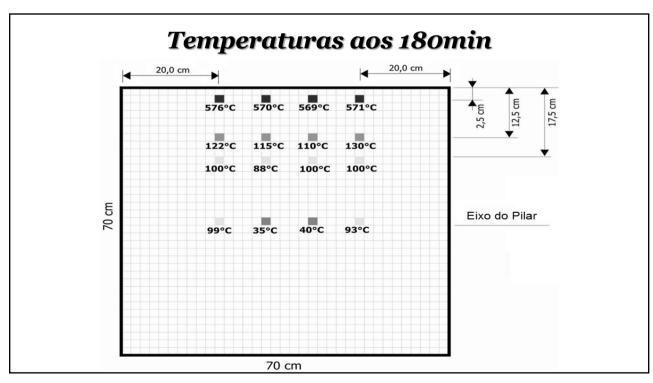

Integridade





arestas perfeitas

87

Integridade depois de 180min



- ✓ spalling muito superficial
- √ ocorrência: 36 min (inicial)
- ✓ som "pipocamento", depois parou
- ✓ arestas intactas
- ✓ profundidade: de o a 48 mm
- ✓ média do desplacamento superficial 9,3 mm



Prof. Dr. Venkatesh Kodur & Brazilian Researcher Engineer IPT, 2010









Conclusões

Investigação baseada somente no comportamento dos materiais não é suficiente para explicar o efetivo comportamento das estruturas sob incêndio

Pilares de concreto de alta resistência (140MPa), com 8 anos de idade, bem armados, e cobrimento nominal $\mathbf{c} = 25mm$ e com $\mathbf{c}_1 = 47mm$ resistem bem ao incêndio padrão por até 3h (180 minutos)

91



Ficha Técnica

· Projeto arquitetônico: Roger Zmekhol

• Construção: Morse & Bierrenbach

Projeto estrutural: ????

• Execução: 1961 - 1965

· Andares: 24

• Área do terreno: 650 m²


• Área construída: 12.000 m²

• Tombamento: 1992

• Desabamento: 01.05.2018

93

Edifícios de escritórios na cidade de São Paulo anamnese pesquisa Tese apresentada à FAUUSP para obtenção do título de doutor Área de concentração: Projeto de Arquitetura Orientador: Prof. Dr. Rafael A. C. Perrone SÃO PAULO 2007

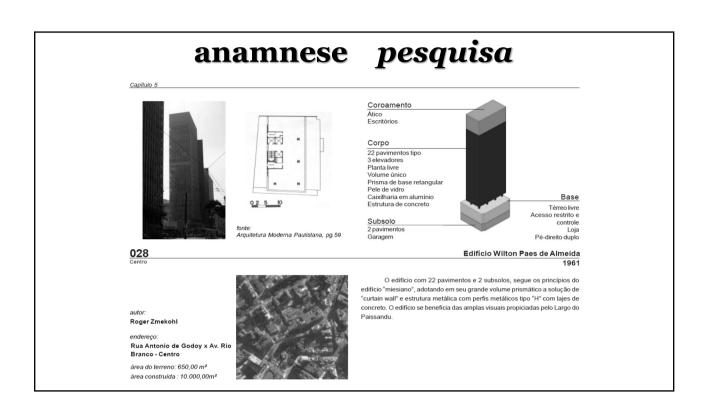

Capítulo 3

Edificio Wilton Paes de Almeida (1961): projeto de Roger Zmekohl localizado na Rua Antonio de Godoy esquina com Avenida Rio Branco. O edificio com 22 pavimentos e 2 subsolos, segue os princípios do edificio "miesiano", adotando em seu grande volume prismático a solução de "curtain wall" e estrutura metálica com perfis metálicos tipo "H" com lajes de concreto.

anamnese pesquisa



Edifício Wilton Paes de Almeida (fig.80)





We use cookies to improve our website and your experier. To find out more about the cookies we use and how to de-CURIOSIDADES A trajetória do prédio que desabou

no centro de São Paulo

São Paulo Antiga | Maio 02, 2018

Conheca a história e veia fotos inéditas do Edificio Wilton Paes de

Quando pensamos em edificios modernos e arrojados logo vislumbramos regiões como a das Avenida Paulista, Berrini e Faria Lima. Entretanto o centro de São Paulo também possui exemplos notórios de arquitetura de vanguarda.

Sao construções que debutaram principalmente na década de 1960, época em que São Paulo ainda crescia a passos largos e ainda carregava o apelido de "Paliteiro da América

Curiosamente das 5¹ principais construções desta época, três foram palco de tragédias: Os Edificios <u>Joelma, Andraus</u> e, em 2018, o Wilton Paes de Almeida. E é este último que iremos abordar neste artigo:

Ousado projeto arquiteto Roger Zmekhol, o Wilton Paes de Almeida partiu de uma obra onde foi aproveitado o máximo do pequeno espaço disponível para se erguer um arranhacéu, em uma área da cidade já densa e com poucos terrenos ainda disponíveis para a construção de edifícios.

Zmekhol projetou em um terreno de 650 m², um gigante de estrutura metálica com lajes de concreto.

Sua construção foi iniciada em 1961 e concluída em 1968, já no final da década, sendo realizada pela Morse & Bierrenbach. O prédio leva o nome do banqueiro Wilton Paes de Almeida, um de seus idealizadores e investidores que faleceu em 1965, antes da inauguração do edifício.

<

99

Estrutura mista de concreto e aço contribuiu para que prédio caísse mais rápido, diz especialista

Renata Moura

Da BBC Brasil em Londres

Há 1 hora



O incêndio e o subsequente desabamento de um prédio de 24 andares no centro de São Paulo nesta terça-feira foram uma "tragédia anunciada" pela falta de sistemas de proteção antifogo, por falta de ação do poder público e pela estrutura mista de concreto e aço do edifício, menos resistente ao fogo

A análise é do professor de engenharia da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) e especialista na área há 30 anos, Paulo Helene.

Projetado nos anos 1960 para uso comercial, o edifício Wilton Paes de Almeida já funcionou como sede da Polícia Federal e do INSS. Abandonado há pelo menos 17 anos, ele foi

BBC


10 maio 2018 14:30h


16h do dia 1 de maio de 2018 metálicos !?!






anamnese pesquisa Fevista Acrépole Número 323 Ano 27 Novembro 1965

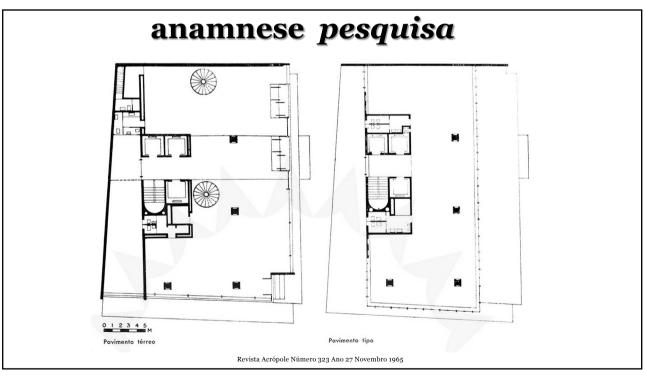

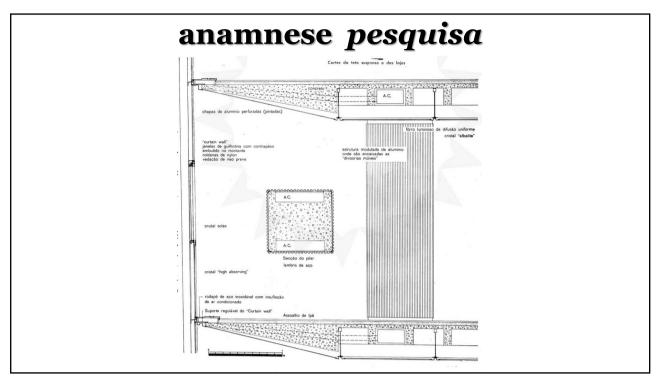






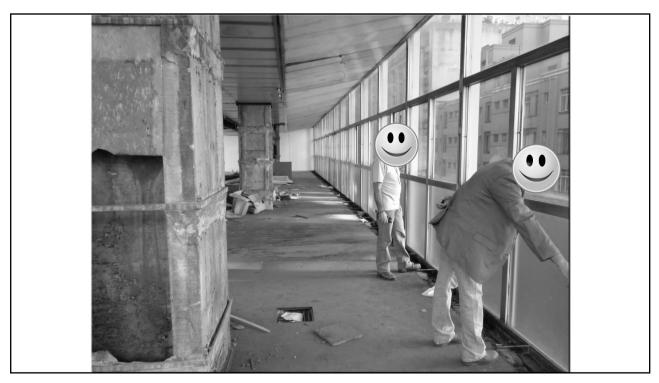



Geometria dos pilares

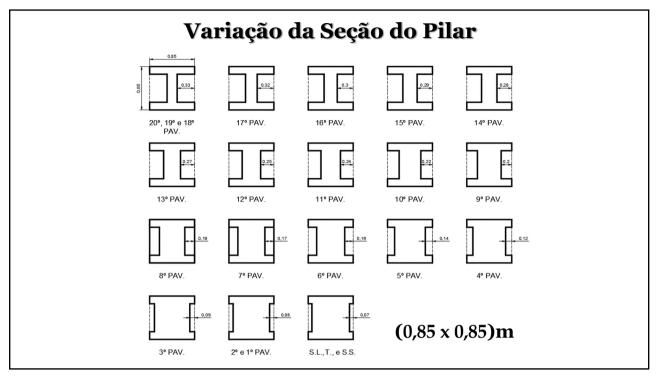


O Incêndio

Madrugada de 01/05/2018, 01:30h: incêndio que iniciou-se no 5º andar do prédio e alastrou-se pelos demais andares (subsolo ao 10º andar + penúltimo)





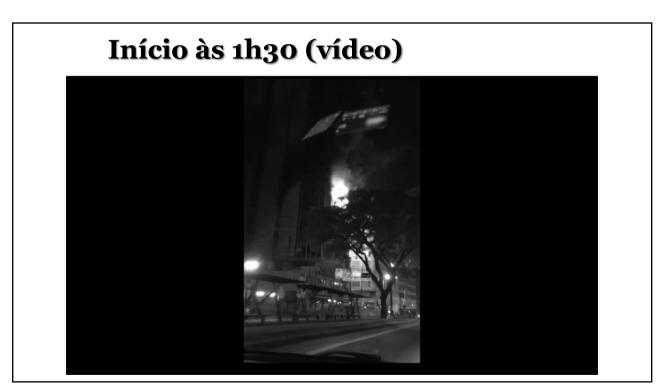

Desabamento às 2h50 (vídeo)









Após o desabamento...





119

coleta de amostras para ensaios













Plano de ensaios e investigação

- · Levantamento geométrico laje, viga e pilar
- Conhecimento da armadura: ensaio de tração, dobramento, alongamento e ductilidade, composição química e metalografias
- Caracterização mineralógica do agregado
- Extração e ensaio de resistência à compressão, à tração e módulo de elasticidade
- Pacometria
- Ultrassom e módulo dinâmico
- Absorção de água, índice de vazios permeáveis e massas específicas
- Caracterização mineralógica por difratometria de raios X e análises térmicas por ATD-TG
- Reconstituição de traço e consumo de cimento
- Profundidade de carbonatação
- Análise do material granular
- Verificação ("especulação") estrutural





121

preparação da amostra



- ✓ Corte das barras com maçarico de acetileno
- ✓ Corte do concreto com fio diamantado

UPM Universidade Presbiteriana Mackenzie




extração de testemunhos



Universidade Presbiteriana Mackenzie UPM

123

análise petrográfica Cláudio Sbrighi Neto

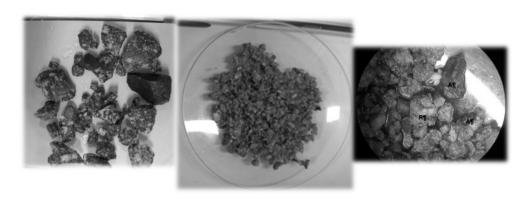

- granito britado: rocha ígnea, D_{max} = 25mm
- · areia grossa lavada de rio
- quartzo preservado: o concreto deve ter experimentado temperaturas inferiores a 573°C;
- agregados não estavam fissurados ou lascados

reconstituição de traço

As amostras de concreto foram submetidas ao tratamento térmico e químico, seguindo procedimento da ABCP (POT-GT 3016).

TABELA 1- Reconstituição do traço em partes de massa

Identificação do executo	Composição			
Identificação da amostra	Cimento	Agregados		
Pilar	4	5,9		
Estrutura	/	6,2		

125

consumo de cimento e propriedades do concreto


TABELA 2 – Determinação da absorção, índice de vazios e massa específica – NBR 9778

	Amostra			
Ensaios	Pilar Estrutura		Concreto Carlos Britez	
Absorção após imersão e fervura (%)	6,52	6,68		
Índice de vazios após saturação e fervura (%)	14,75	15,21	17,75	
Massa específica da amostra seca (g/cm³)	2,26	2,28	2,21	

considerando água de hidratação igual a 0,3

→ consumo de 309 kg/m³

compressão

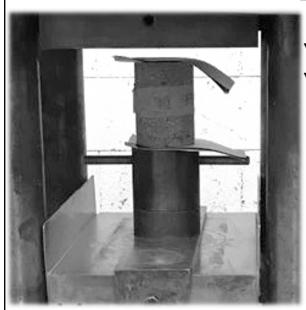

- ✓ ABNT NBR 7680 e NBR 5739
- ✓ Resistência média de 21,8MPa

 f_{ck} = 15MPa

ABCP Associação Brasileira de Cimento Portland



127

tração

- ✓ ABNT NBR 7222
- ✓ Resistência média de 2,1MPa

ABCP Associação Brasileira de Cimento Portland





ultrassom e módulo de elasticidade

Laboratório da PhD Engenharia, ensaio de ultrasom e calculado o módulo de elasticidade dinâmico, que em média foi de 27GPa (equivalente a $E_{\text{ci o},3 \text{ fc}} = 24\text{GPa}$)

СР	Elongitudinal (GPa)	±	Eflexional (GPa)	±	Ultrassom (m/s)
08	19,8	0,13	12,31	0,13	3663
09	-	-	-	-	3788
10	-	-	-	-	3669

$$Vp = \sqrt[2]{rac{E(1-v)}{
ho(1-2v)(1+v)}}$$
Onde:

Vp é a velocidade de onda longitudinal,

E é o módulo de elasticidade,

v é o coeficiente de Poisson, e

o p é a massa específica do concreto.

Onde:

- ρ é a massa específica do concreto.

129

espessura de carbonatação


2,5cm a 3,0cm





Universidade **Presbiteriana** Mackenzie **UPM**


armadura

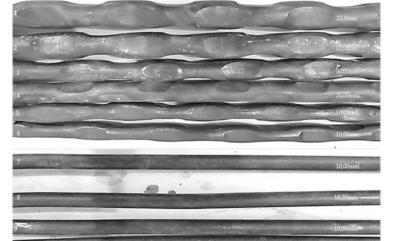



Laboratórios da ArcelorMittal

131


reconstituição da seção da viga faixa e do pilar

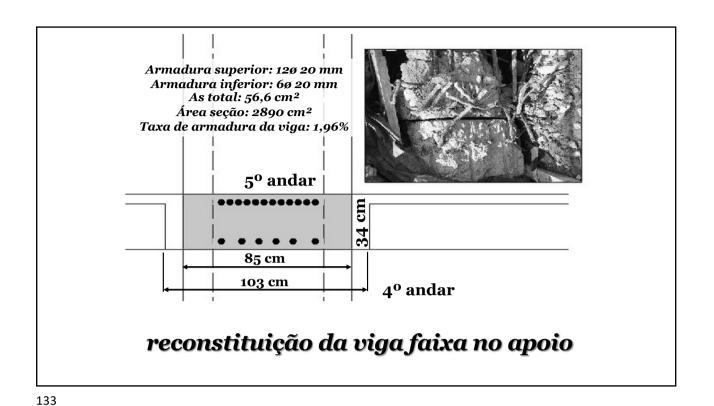

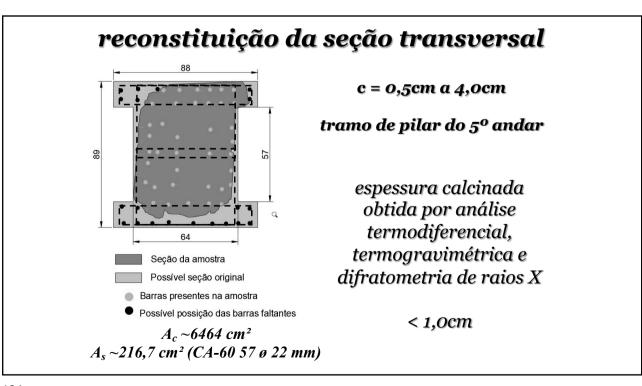

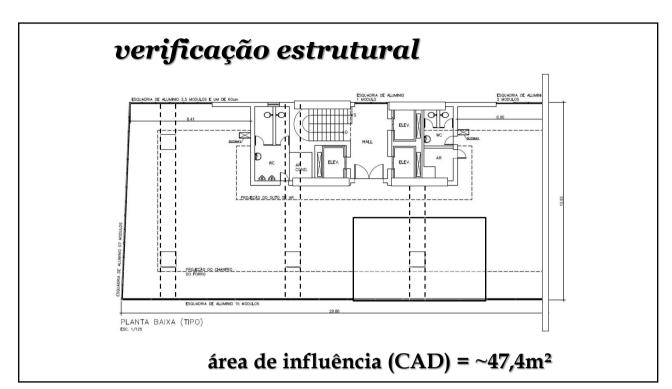

verificação estrutural

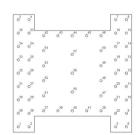

$$N_d = A_c \times \sigma_{cd} + A_s \times \sigma_{sd}$$

$$\sigma_{sd} = E_s \times \varepsilon_{c2}$$

$$\sigma_{sd} = 21.000 \times 2\%_0$$

$$\sigma_{sd} = 42 \ kN/cm^2$$

$$N_d = 6464 \times 0,85 \times \frac{1,5}{1,4} + 216,7 \times 42$$


 $N_d = 13.800 \, kN \, ou \, 1.380 \, tf$

 $N_k = 9.857 \, kN \, ou \, 986 \, tf$

verificação estrutural

capacidade do pilar sem momentos: $N_k \approx 986 \text{ tf}$ correspondente a cerca de 25 pavimentos \Rightarrow geometria condiz com tramo entre 4^o e 5^o Pav.


137

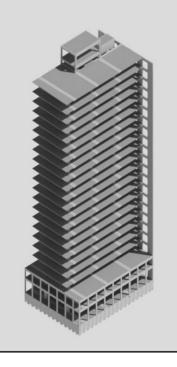



Modelo numérico de cálculo, ou pórtico espacial, simplificado, elástico linear, referente às solicitações, considerando f_{ck} = 20 MPa e módulo de elasticidade de acordo com o ensaiado E_{ci} = 24 GPa







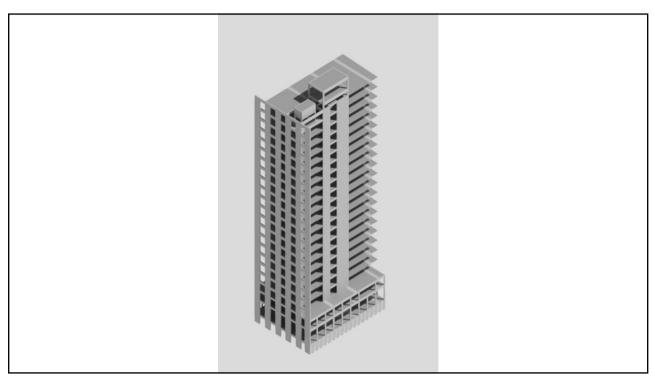


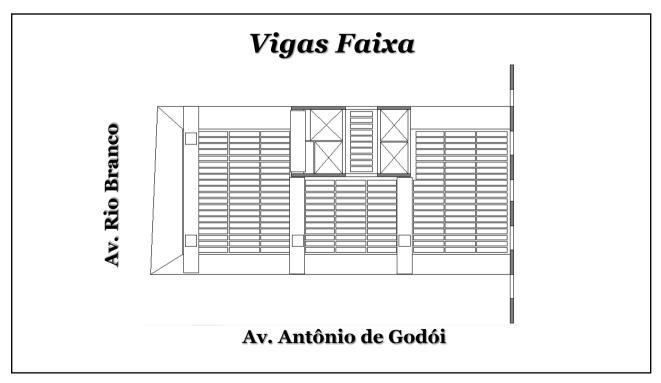

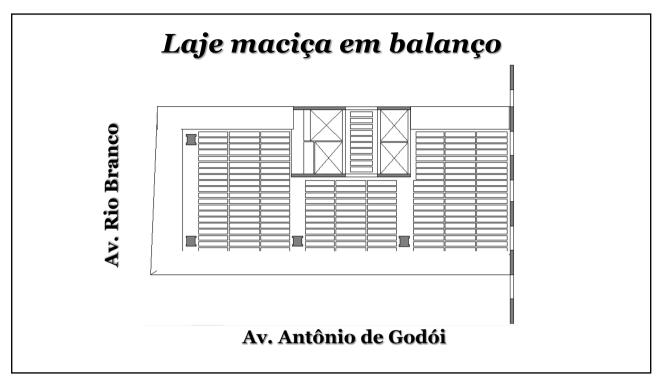

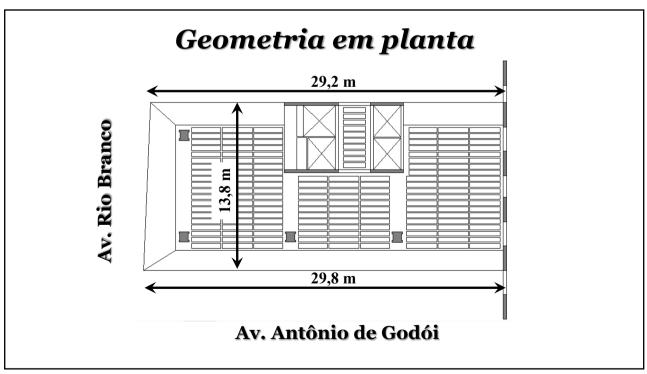

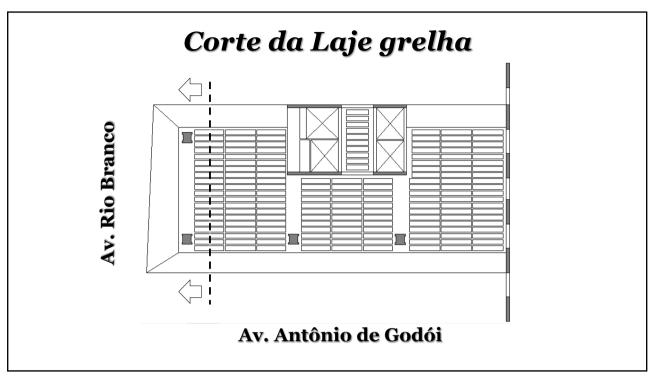

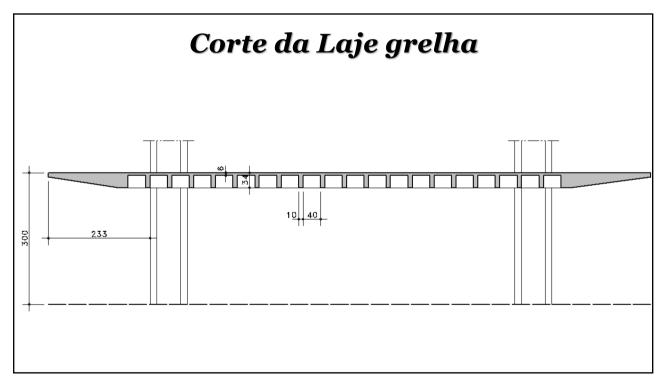




Ed. Caracu justaposto a fachada posterior

→ Restrição ao giro

147

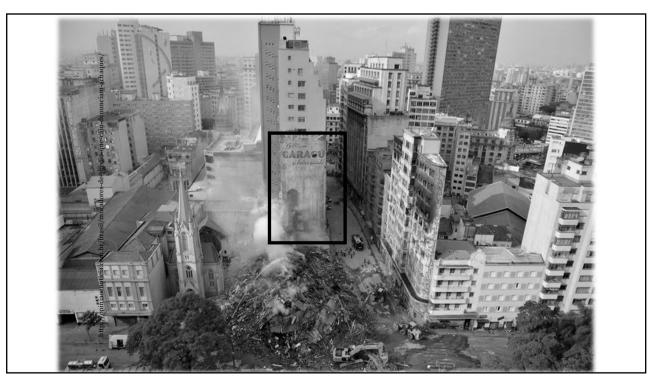


Carregamento térmico






149

Restrição do edificio vizinho justaposto

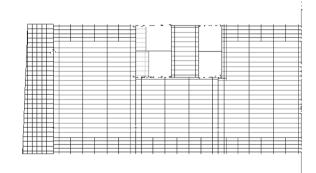

Ed. Caracu

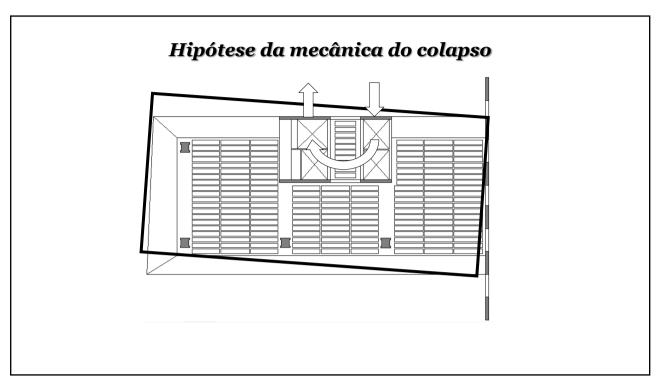


Variação de 200º C:

ELU -> 28 cm

Variação de 500° C:

ELU -> 58 cm

temperatura → acarreta aumento de 10 vezes no momento dos pilares da caixa de elevador, quando comparado com o momento apenas devido a carga vertical.

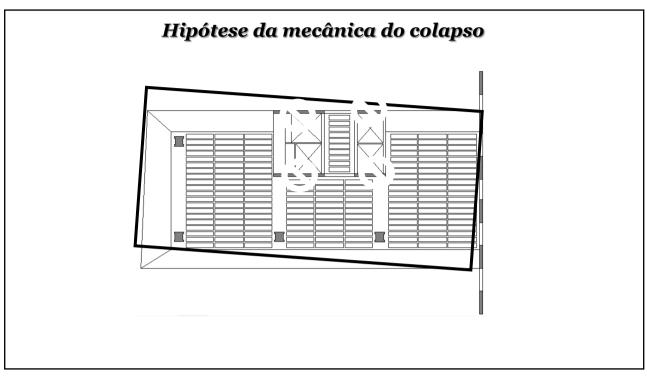



Edificio Av. Rio Branco em frente à igreja "pele de vidro"

155





Resumo

- Estrutura de concreto é muito resistente a incêndios;
- 2. Material concreto tem comportamento diferente de estrutura de concreto;
- 3. Estrutura de Concreto mal projetada pode colapsar em pouco tempo;
- Nunca desprezar ou minimizar ação do fogo "ser precavido";
- 5. Cuidado com pele de vidro sem barreiras e sem compartimentações

Providências úteis

- Revisar o projeto estrutural sob temperaturas elevadas (250° C);
- Arquivar Projeto Executivo Estrutural ou projeto "as built" no (Habite-se);
- Projetar adequadamente; Inspeção Periódica;
 Proteção Passiva e Ativa obrigatória;
 Redundância & Robustez no projeto

159

Obrigado!

Prof. Alfonso Pappalardo Júnior Eng. Alio Ernesto Kimura Geola, MSc. Ana Lívia Silveira Dr. Antonio Fernando Berto Sr. Antonio Paulo Pereira Geol. Arnaldo Forti Battagin Prof. Bernardo Tutikian Eng. Carlos Augusto Nonato da Silva Dr. Carlos Britez Sr. Cesar Augusto dos Santos Dr. Claudio Sbrighi Eng. M.Sc. Douglas Couto Perito Edgar Rezende Marques Sr. Eduardo Antônio Franca Prof. Eduardo Thomaz Prof. Enio Pazini Figueiredo Sr. Francisco Pereira Souza Sr. Gustavo de Andrade Silva Sra. Heloisa Penteado Proença Eng. Jefferson Dias de Souza Junior Eng^a. Jéssika Pacheco Sr. José Luiz de Morais Andrade Eng. José Luiz Varela Eng. Júlio Timerman Sr. Lázaro de Castro

Eng. Leandro Coelho Sr. Luiz Adauto Moraes Mazarin Eng. Luiz Aurélio Fortes da Silva Profa. Magda Salgueiro Duro Sr. Marcelo Cherubim Sr. Matheus Moreira Sr. Mauricio Brun Bucker Sr. Maurício da Silva Lazzarin Perita Mônica Bernardi Urias Sr. Nelson Candido Rosa Sr. Odair Secco Major Oscar Samuel Crespo Prof. Oswaldo Cascudo Eng. Me. Pedro Bilesky Sr. Ricardo Luis Lopes Dr. Rogério Cattelan de Lima Sr. Ronald M. Nascimento Prof. Sérgio Lex Prof. Simão Priszkulnik Sra. Thamyris Torsani Pimentel Prof. Valdir Pignatta e Silva Prof. Vitor Levy Castex Aly Sr. Waldir Aparecido dos Santos

Sr. Waldir Aparecido dos Santos Filho

OBRIGADO!



"do Laboratório de Pesquisa ao Canteiro de Obras"

paulo.helene@concretophd.com.br www.concretophd.com.br www.phd.eng.br

> 55.11.2501.4822 55.11.9.5045.4940